

Hawker® Perfect Plus™ ekspluatācijas instrukcija

LATVIAN

Transportlīdzekļa baterijas ar pozitīvām cauru/veida platēm (tips Typ PzS / PzB)

Tehniskie parametri

- | | |
|--|---|
| 1. Nominālā kapacitāte C ₅ | : skatīt tipa plāksnīti |
| 2. Nominālā voltāža | : 2,0 V x elementu (sekciju) skaits |
| 3. Izlādes strāva | : C ₅ /5h |
| 4. Nominālais elektroflīta bīvums*
Tips PzS / PzB | : 1,29 kg/l |
| 5. Nominālā temperatūra | : 30°C |
| 6. Nominālais elektroflīta līmenis | : līdz elektroflīta līmeņa atzīmei "max." |

* Tīks sasniegti pirmo 10 uzlādes ciklu laikā.

 <ul style="list-style-type: none"> • Pievērsiet uzmanību ekspluatācijas instrukcijai un piestipriniet to baterijas tuvumā. • Strādāt ar baterijām drīkst tikai darbinieki ar nepieciešamajām iemaņām! 	 <ul style="list-style-type: none"> • Sprādzienbīstams un ugunsnedrošs, nepieļaujiet issavienojumus! • Bīdīnājums: baterijas metāla daļas atrodas nepārtrauktā darbībā. Nenovietojiet uz baterijām instrumentus vai citus metāla priekšmetus!
 <ul style="list-style-type: none"> • Strādājot ar baterijām, lietojiet aizsargbrilles un aizsargaugērbu. Pievērsiet uzmanību drošības tehnikas noteikumiem, kā arī EN 62485-3 un EN 50110-1. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Elektroflīts ir ārkārtīgi kodīgs.
 <ul style="list-style-type: none"> • Nesmēķējiet! • Nenovietojiet baterijas atklātas liesmas, kvēlojošu ogļu vai dzirkstelju tuvumā, jo tas var izraisīt bateriju eksplodēšanu. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Baterijas un to elementi ir smagi. Garantējiet to drošu uzstādīšanu! • Lietojiet tikai piemērotu aprīkojumu to pārvietošanai, piemēram, pacelēju saskaņā ar VDI 3616.
 <ul style="list-style-type: none"> • Ja skābe nonāk acīs vai uz ādas, tā jānomazgā ar ūdeni. Ja noticis nelaimes gadījums nekavējoties konsultējaties ar ārstu! • Ar skābi notraipītu apģērbu jāmazgā ūdenī. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Bīstams elektrospriegums!
 <ul style="list-style-type: none"> • Piegrieziet vērību akumulatoru bateriju kaitīgumam! 	
<p>Neievērojot lietošanas instrukciju, veicot remontu ar neoriģinālajām sastāvdaļām vai pievienojot elektroflītam dažādas piedevas, tiek zaudēta izgatavotāja garantija.</p> <p>Bateriju darbības laikā jānodrošina atbilstoša aizsardzības klase saskaņā ar ATEX direktīvu 94/9/EC (skatīt sertifikātu).</p>	

1. Uzpildītu un uzlādētu bateriju ekspluatācijas uzsākšana

(Neuzpildītu bateriju ekspluatācijas uzsākšanai skatīt atsevišķas instrukcijas)

Jāpārbauda bateriju un jāpārliecinās, ka tai nav mehānisku bojājumu. Uzlādes kabeļu spaiļiem jābūt cieši nostiprinātām un jāievēro pareizā polaritāte. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta baterija, transportlīdzeklis vai lādētājs. Uzstādot elektrības kabeļus vai nomainot savienotāju jāpieņem šāds pievilkšanas moments.

M 10 perfect connector
[uzlabotais savienotājs]

25 ± 2 Nm

Gadījumā, ja intervāls starp piegādi (skatīt izgatavošanas datumu uz tipa plāksnītes) un nodošanu ekspluatācijā ir ilgāks par 8 nedēļām vai ja elektroflīta līmeņa sensors uzrāda zemu elektroflīta līmeni (skatīt 3.1.1. punktu tabulā), jāpārbauda elektroflīta līmenis. Baterijas aprīkotas ar viena punkta ūdens uzpildes sistēmu (izvēles), BFS spraudņus drīkst izņemt vienīgi ar atbilstošu instrumentu. Pretējā gadījumā iespējams neatgriezeniski sabojāt spraudņu pludīnus, un tas var izraisīt sekciju pārpildi. Ja tas ir zem šķērssienas vai zem separatora augšas, to nepieciešamas uzpildīt ar destilētu ūdeni (IEC 62877-1 : 2016) šajās robežās. Tad veicama baterijas uzlāde saskaņā ar 2.2. apakšpunktu. Nepieciešamības gadījumā elektroflīts jāpapildina ar destilētu ūdeni līdz norādītajam līmenim.

2. Darbība

EN 62485-3 "Traction batteries for industrial trucks" ir standarts, kas attiecas uz industriālo mašīnu velkmes baterijām.

2.1 Izlāde

Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav noplombētas vai aizsegta. Elektriskie savienojumi (piemēram, kontaktligzdā) ir saslēdzami vai atvienojami tikai nenoslēgtā ķēdē. Lai sasniegtu optimālo bateriju kalpošanas laiku, ekspluatācijas laikā vēlamas izvairīties no izlādes pakāpes, kas ir lielāka par 80% no nominālās kapacitātes (džija izlāde). Tas atbilst elektroflīta bīvumam izlādes beigās 1,14 kg/l pie 30°C. Izlādētas baterijas jāuzlādē nekavējoties un tās nedrīkst atstāt neuzlādētas. Tas attiecināms arī uz daļēji izlādētām baterijām.

2.2 Uzlāde

Uzlādēšanai drīkst izmantot tikai līdzstrāvu. Hawker Perfect Plus baterijām lādēšanai var tikt izmantotas visas lādēšanas procedūras, kas atbilst EN 41773-1 un EN 41774. Pievienojot bateriju lādētājam, vienīgi jāievēro baterijas izmērs, lai izvairītos no elektrisko kabeļu un savienojumu pārslodzes, pārliekas gāzes izdalīšanās un elektroflīta pārplūdes no akumulatora elementiem. Gāzu izdalīšanās laikā nedrīkst tikt pārsniegti pašreizējā EN 62485-3 standartā noteiktie robežlielumi. Ja, iegādājoties bateriju, Jūs neesat iegādājušies arī lādētāju, vēlamus pārliecināties izgatavotāja servisā par dažādu lādētāju piemērotību. Uzlādes laikā ir jānodrošina pienācīga izdalošos gāzu ventilācija. Jātver vai jānoņem durvīņas, bateriju nodalījumu vāciņi un pārsegi no bateriju korpusa.

Uzlādes laikā baterijas jāizņem no kravas automobiēla bateriju nodalījuma. Ventilācijai jāatbilst EN 62485-3 standarta prasībām. Ventilācijas korķiem jāatrodas uz baterijas sekcijām un jābūt aizvērtiem. Pievienojiet bateriju izslēgtam uzlādētājam, ievērojot pareizu polaritāti (pozitīvo polu pie pozitīvu, negatīvo pie negatīvu). Tad ieslēdziet uzlādētāju. Uzlādes laikā elektrolīta temperatūra palielinās par aptuveni 10°C, tādēļ uzlādi var sākt tikai tad, kad elektrolīta temperatūra ir zem 45°C. Pirms uzlādes sākšanas elektrolīta temperatūrai jābūt vismaz +10°C. Pretējā gadījumā uzlādes laikā netiks sasniegta nominālā kapacitāte. Hawker Perfect Plus baterijām uzlāde ir pabeigta, kad noteiktais elektrolīta blīvums un bateriju voltāža pēdējo divu stundu laikā ir palikuši nemainīga.

Hawker Perfect Plus ar gaisa sajaukšanas loku: ja deg sūkņa regulatora lampa vai parādās elektrolīta sajaukšanas sistēmas bojājuma signāls, pārbaudiet, vai caurules ir pievienotas un pārļicināties, vai caurulēm nav bojājumu vai noplūdes (skatīt 3.4. Apkope) Gaisa caurules uzlādes laikā nedrīkst noņemt.

2.3 Izlīdzinošā uzlāde

Izlīdzinošās uzlādes tiek izmantotas, lai uzturētu baterijas kapacitāti un nodrošinātu baterijas paredzēto ekspluatācijas laiku. Izlīdzinošās uzlādes tiek veiktas pēc dzīvas uzlādes, vairākkārtējam nepilnām uzlādēm un uzlādēm saskaņā ar IU raksturlielni. Izlīdzinošās uzlādes tiek veiktas tāda pat veida kā parastās. Uzlādes strāva nedrīkst pārsniegt 5 A/100 Ah no nominālās kapacitātes (uzlādes beigās - skatīt 2.2 punktu).

Uzraugiet temperatūru

2.4 Temperatūra

Par nominālo elektrolīta temperatūru tiek uzskatīta 30°C. Augstākas temperatūras saīsina bateriju kalpošanas laiku, zemākas temperatūras samazina kapacitāti. 55°C ir maksimālā pieļaujamā temperatūra, bet šāda temperatūra nevar tikt uzskatīta par normālas ekspluatācijas temperatūru.

2.5 Elektrolīts

Nominālais elektrolīta blīvums tiek noteikts pie nominālās temperatūras 30°C un nominālā elektrolīta blīvuma pilnīgi uzlādētā stāvoklī. Augstākas temperatūras elektrolīta blīvums samazinās, bet zemākas temperatūras palielinās. Temperatūras korekcijas koeficients ir -0,0007 kg/l uz 1°C, piemēram, elektrolīta blīvums 1,28 kg/l pie 45°C atbilst blīvumam 1,29 kg/l pie 30°C. Elektrolīta trībai jāatbilst IEC 62877-2 : 2016 prasībām.

3. Apkope

3.1 Ikdienas

Uzlādējiet bateriju pēc katras uzlādes. Hawker® Perfect Plus/Perfect Plus ar gaisa sajaukēju: tuvojoties uzlādes beigām, jāpārbauda elektrolīta līmenis un nepieciešamības gadījumā jāpapildina līdz nepieciešamajam līmenim ar destilētu ūdeni (saskaņā ar IEC 62877-1 : 2016). Elektrolīta līmenis nedrīkst nokristies zem šķērssienu vai separatora augšas vai elektrolīta līmeņa "min" atzīmes.

PIRMAJOS 10 CIKLOS NAV NEPIECIEŠAMA ŪDENS PIEPILDĪŠANA.

3.1.1 Uzpildes līmeņa rādījumu sensori

Ja akumulatoram ir līmeņa sensors, katru dienu ir jāpārbauda apgaismotais displejs.

Displejs zaļš	līmenis ir atbilstošs
Displejs sarkans un mirgo	līmenis ir pārāk zems

Nepievienojiet elektrolītus arī tad, ja elektrolītu līmeņa sensora LED indikatorus pirmo 10 ciklu laikā mirgo sarkanā krāsā.

Uzlādes beigās pārbaudiet elektrolīta līmeni (vizuāla pārbaude, atverot ventilācijas tapu vai pēc Aquamatic tapas plūdmaiņas indikatora pozīcijas) un pieļaujiet demineralizētu ūdeni. Tā kā displejs vienmēr norāda uz izvēlēto atsaucē elementu, lūdzu, pievērsiet uzmanību arī papildu norādījumiem 3.3. nodaļā "Ikmēneša apkope."

3.2 Ikmēnešas

Visu baterijas daļu mehānisko bojājumu un netīrumu vizuālā pārbaude pēc uzlādēšanas, pievērsot īpašu uzmanību baterijas uzlādēšanas spraudņiem un kabeliem. Īpašos gadījumos uzlādējot bateriju saskaņā ar IU raksturlielni, veicama izlīdzinošā uzlāde (skatīt 2.3 punktu).

3.3 Mēneša

Uzlādes beigās jāveic visu baterijas sekciju vai bloku voltāžas mērījumi (pie ieslēgta lādētāja) un jāpieraksta rezultāti. Uzlādei beidzoties, jāizmēra un jāatzīmē visu sekciju un bloku elektrolītu blīvums, elektrolītu temperatūra, kā arī uzlādes līmenis (ja tiek izmantoti uzpildes līmeņa rādījumu sensori). Ja tiek konstatētas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem mērījumiem vai būtiskas atšķirības starp sekcijām (blokiem), turpmākajām pārbaudēm un apkopēm nepieciešams izsaukt pārštāvi no apkalpes dienesta. Nomēriet un pierakstiet:

- kopejo voltāžu
- sekcijas (bloka) voltāžu
- ja voltāžas mērījumi ir neregulāri, papildus nepieciešams pārbaudīt katras sekcijas (bloka) elektrolīta blīvumu

3.4 Ikgadējā

Saskaņā ar EN 1175-1, elektrīkiem vismaz reizi gadā jāpārbauda mašīnas un baterijas izolācijas pretestība. Baterijas izolācijas pretestības pārbaudes veicama saskaņā ar EN 1987-1. Tāda veida noteiktā baterijas izolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 50 Ω uz nominālās voltāžas voltu saskaņā ar EN 62485-3. Baterijām, kuru nominālā voltāža ir līdz 20 V, minimālā vērtība ir 1000 Ω.

Hawker Perfect Plus ar gaisa sajaukšanas loku: Ikgadējās apkopes laikā jāpārbauda gaisa sūkņa filtrs, kas jāiztīra vai jānomaina. Agrāka filtra nomaina ir nepieciešama, ja nezināmu iemeslu dēļ (ja caurules ir hermētiskas) mirgo lādētāja gaisa sajaukšanas sistēmas bojājuma signāls vai baterijas bojājuma signāls (uz līdzstrāvas gaisa sūkņa vai tālvadības signāls). Ikgadējās apkopes laikā pārbaudiet gaisa sūkņa darbību.

4. Bateriju uzturēšana

Baterijām vienmēr jābūt tīrām un sausām, lai novērstu strāvas noplūdi. Jebkurš šķidrums, kas nonācis uz baterijas paliktņa, ir jānotīra. Pēc notīrīšanas jāsalabo paliktņa izolācijas bojājumus, lai nodrošinātu izolācijas atbilstību EN 62485-3 prasībām un novērstu paliktņa koroziju. Ja rodas nepieciešamība aizvākt baterijas, ieteicams izsaukt mūsu servisa darbiniekus. Nekad nelietojiet uz akumulatora minerālu smērvielu, termināla blīvējuma materiāls nav savietojams, un tas var tikt neatgriezeniski bojāts. Ja tas ir nepieciešams, izmantojiet (pielietojiet) silikona smērvielu ar TPPE.

5. Uzglabāšana

Ja baterijas netiek ekspluatētas ilgāku laiku, tās jāuzglabā pilnīgi uzlādētas sausā vietā, kur temperatūra nav zemāka par 0°C. Lai nodrošinātu, ka baterijas ir pastāvīgi gatavas lietošanai, jāizvēlas kāda no šādām uzlādes metodēm:

1. ikmēneša izlīdzinošā uzlāde saskaņā ar 2.3 punktu, vai
2. dozētā papilduzlāde pie uzlādes voltāžas 2,27 V x elementu (sekciju) skaits.

Uzglabāšanas laiks ietilpst baterijas kalpošanas laikā.

6. Bojājumi

Ja tiek konstatēti baterijas vai lādētāja bojājumi, nekavējoties sazinieties ar mūsu servisa darbiniekiem. Bojājumu atrašana un novēršana būs sekmīgāka, ja veiksiet mērījumus saskaņā ar 3.3 punkta prasībām. Servisa līgums ar mums palīdzēs Jums ātrāk identificēt un vieglāk novērst radušos bojājumus.

OPCIJAS

Akvamātiskā ūdens uzpildes sistēma (papildaprīkojums)

1. Pielietojums

Ūdens papildināšanas sistēma tiek lietota automātiskai nominālā elektrolīta līmeņa uzturēšanai. Uzlādes gāzes tiek izvadītas pa katras sekcijas ventilācijas atverēm.

PIRMAJOS 10 CIKLOS NAV NEPIECIEŠAMA ŪDENS PIEPILDĪŠANA.

2. Darbība

Vārsts un pludiņš kontrolē ūdens uzpildes procesu un uztur pareizu ūdens līmeni katrā baterijas elementā. Vārsts regulē ūdens plūsmu katrā baterijas elementā un pludiņš aizver vārstu, līdzko tiek sasniegts optimālais ūdens līmenis.

Lai nodrošinātu stabilu ūdens uzpildes sistēmas darbību, ievērojiet sekojošus norādījumus:

2.1 Manuālā vai automātiskā pievienošana

Bateriju nepieciešams uzpildīt neilgi pirms pilnas uzlādes beigām, jo šajā stāvoklī baterija sasniedz eksploatācijas parametrus un līdz ar to normālu elektrolīta sajaukumu. Uzpilde notiek, līdzko savienotājs (7) tiek pieslēgts baterijas sajūgam (6).

- 2.1.1 Ja tiek pielietota manuāla pievienošana, baterija uzpildes sistēmai jāpieslēdz reizi nedēļā (Hawker Perfect Plus).
- 2.1.2 Ja tiek pielietota automātiskā pievienošana (ar lādētāja vadītu magnētisko vārstu) lādētāja galvenais slēdzis izvēlas pareizo brīdi uzpildei.
Piezīme: Šādā gadījumā mēs iesakām veikt ūdens uzpildīšanu vismaz reizi nedēļā, lai nodrošinātu pareizo elektrolīta līmeni (Hawker Perfect Plus).
- 2.1.3 Ja darbs notiek vairākās maiņās un siltā apkārtējās vides temperatūrā, iespējams, ka nepieciešami īsāki uzpildes intervāli.

2.2 Uzpildīšanas laiks

Uzpildīšanas laiks ir atkarīgs no lietošanas intensitātes un attiecīgās baterijas temperatūras. Vienkārši runājot, uzpildīšanas process ilgst dažas minūtes un var atšķirties saskaņā ar katras baterijas specifikāciju. Ja tiek lietota manuāla uzpilde, ūdens padeve baterijai ir jāatslēdz.

2.3 Darba spiediens

Ūdens uzpildes sistēmai jābūt uzstādītai tādā veidā, lai tiktu nodrošināts ūdens spiediens robežās no 0,2 līdz 0,6 (ar vismaz 2 m augstuma atšķirību starp baterijas augšējo malu un tvertnes apakšējo malu). Jebkuras atkāpes no šim prasībām nenodrošinās sistēmas pienācīgu darbību.

2.4 Tīrība

Uzpildāmajam ūdenim jābūt attīrītam (destilētam). Bateriju uzpildei lietotā ūdens vadītspējai jābūt ne lielāki par 30 μ S/cm. Pirms sistēmas iedarbināšanas jāiztīra tvertne un caurules.

2.5 Baterijas cauruļu sistēma


Visu atsevišķo baterijas elementu cauruļņu sistēmai jābūt izveidoti strāvas elektriskās ķēdes plūsmas virzienā. Tas samazina strāvas noplūdes risku, kas elektrolīta gāzu rezultātā var izraisīt eksploziju (EN 62485-3). Maksimāli ķēdē var tikt saslēgti 20 elementi. Saslēgto sistēmu nedrīkst pārveidot.

2.6 Darba temperatūra

Ziemas laikā baterijas ar akvamātisko uzpildessistēmu drīkst uzpildīt tikai telpā, kur gaisa temperatūra ir virs 0 °C.

2.7 Plūsmas kontrole

Plūsmas indikators, kas iebūvēts baterijas ūdens piegādes caurulē, kontrolē uzpildes procesu. Uzpildes laikā ūdens darbina indikatorā iebūvētu disku. Ja visi krāni ir aizvērti, disks apstājas, norādot, ka uzpildes process ir beidzies.

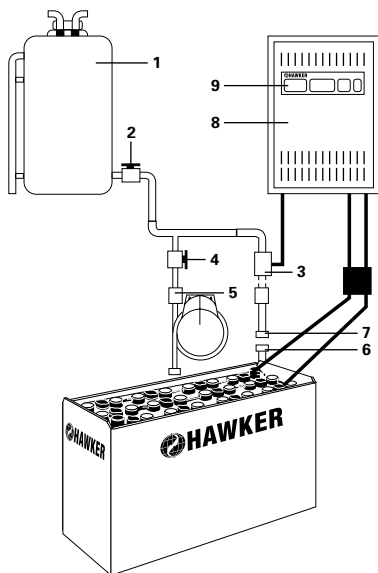

1. tvertne
2. izplūdes savienotājs ar lodveida vārstu
3. krāns ar magnētisko vārstu
4. krāns ar lodveida vārstu
5. plūsmas kontrole
6. sajūgs
7. savienotājs
8. baterijas lādētājs
9. lādētāja galvenais slēdzis

Hawker® Elektrolīta cirkulācijas sistēma (papildaprīkojums)

1. Pielietojums

Elektrolīta cirkulācijas sistēma balstās uz gaisa padeves principu katrā atsevišķā baterijas elementā. Šī sistēma novērš elektrolīta noslaņošanu un veicina baterijas optimālu uzlādi, lietojot uzlādes koeficientu 1,07. Elektrolīta cirkulācija ir īpaši noderīga smagas intensitātes ekspluatācijas apstākļos, ātrās uzlādes laikā, pastiprinātās uzlādes apstākļos, kā arī augstās apkārtējās vides temperatūrās.

2. Darbība

Hawker elektrolīta cirkulācijas sistēma sastāv no baterijas elementos iebūvētas cauruļu sistēmas. Hawker Aeromātiskais diafragmas sūknis ir piestiprināts lādētājam vai atsevišķi uzstādīts uz baterijas vai transportlīdzekļa. Šis sūknis padod zemas intensitātes gaisa plūsmu katrā elementā un tādejādi nodrošina gaisa plūsmu elementā. Gaisa plūsma ir nepārtraukta vai pulsējoša atkarībā no baterijas voltāžas un sūkņa tipa. Gaisa padeve tiek regulēta atkarībā no baterijas elementu skaita. Visu atsevišķo baterijas elementu cauruļu sistēmai jābūt izveidotai strāvas elektriskās ķēdes plūsmas virzienā. Tas samazina strāvas noplūdes risku, kas elektrolīta gāzu rezultātā var izraisīt eksploziju (EN 62485-3).

2.1 Atsevišķu cauruļu sistēmas lietošana

Gaiss tiek padots, līdzko lādētāja cauruļu sistēma tiek pievienota baterijas cauruļu sistēmai (ar zilo riņķi).

2.2 Automātiskā pievienošana cauruļu sistēmai

Pievienojot lādētāja krānu ar integrēto gaisa padevi, automātiski tiek nodrošināta gaisa padeve baterijai.

2.3 Gaisa filtra apkope

Sūkņa gaisa filtru nepieciešams mainīt vismaz reizi gadā, atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Darba vietās ar augstu gaisa piesārņojuma līmeni gaisa filtri jāpārbauda un jāmaina biežāk.


2.4 Remonts un apkope

Jāpārbauda sistēmas hermētiskums. Noplūdes gadījumā Hawker lādētāja displejā par to parādīsies paziņojums. Dažreiz noplūdes gadījumā lādētājs no lādēšanas raksturīknes režīma pārslēdzas uz standarta raksturīknes režīmu (bez elektrolīta sajaukšanas).

Bojātās detaļas un bojātās caurules jānomaina. Drīkst lietot vienīgi Hawker oriģinālās rezerves daļas, jo tās ir speciāli konstruētas sūkņa gaisa padevei un nodrošina pareizu sūkņa darbību.

Wi-iQ® (papildaprīkojums)

Wi-iQ elektriskā ierīce sniedz tālāk tabulā atainotos rādījumus.



Trīskrāsainā LED diode Zilā LED diode

Trīskrāsainā LED diode

Deg zaļā krāsā = Barošana un ierīce OK.
Zilā diode - ātrā mirgošana = bezvadu komunikācija - identifikācija
Deg sarkanā krāsā = Paaugstināta temperatūra > 55°C

Zilā LED diode

Ātrā mirgošana = bezvadu komunikācija - identifikācija
Lēna mirgošana = Nav sprieguma līdzsvarošanas
OFF - Ieslēgta = Mirgošana - normāls elektrolīta līmenis
Deg nepārtraukti = Zem elektrolīta līmeni

Wi-iQ tā ir elektroniska ierīce, kura diagnostikas un apkalpošanas veikšanas atvieglošanai saņem bezvadu informāciju par bateriju. Šī ierīce ir uzstādīta uz galvenā baterijas līdzstrāvas barošanas vada, lai kontrolētu un reģistrētu strāvas, sprieguma, temperatūras un elektrolīta līmeņa datus (ar ārējā indikatora starpniecību).

Diodes izvietotas uz Wi-iQ ierīces uzrāda aktuālo baterijas stāvokli (patreizējā laikā). Šī informācija tiek nosūtīta uz datoru pa USB savienojumu (bezvadu komunikācija).

1. Ierīces darbība

Wi-iQ ierīce ir paredzēta darbam visās akumulatoru tehnoloģijās 24V – 80V sprieguma diapazonā.

Tā reģistrē globālos datus visā baterijas funkcionēšanas laikā. Reģistrācija iekļauj datus no 2555 cikliem (pilna datora reģistrētā vēsture). Sekojošie reģistrētie dati var tikt analizēti lietojot datora programmatūru: uzlādēšanas līmenis, temperatūras brīdinājums un brīdinājums par zemo elektrolīta līmeni.

2. Baterijas raksturojumu saņemšana

Exception & Detailed Reports ziņojumu pielietošana dod iespēju saņemt informāciju par baterijas stāvokli kā arī visu pārējo nepieciešamo informāciju. Wi-iQ ziņojums dod iespēju iegūt ātru baterijas lādēšanas un izlādēšanas raksturojumu. Saņemtie dati nosūta informāciju par konkrēto bateriju darbību (atbilstoši mašīnas tipam), kas dod iespēju analizēt izlādēšanas pakāpi, lādēšanas ciklu skaitu un citus parametrus.

3. Viegla lietošana

Nepieciešams pievienot USB modemu pie datoru, skanēt Wi-iQ ierīci kā arī ierakstīt datus. Wi-iQ ziņojums ir datora programma, kura darbojas Windows 7, 8, XP vai Vista sistēmā. USB bezvadu atslēga ir izmantota datu saņemšanai no Wi-iQ uz SQL datu bāzi.

Atbilstības deklarācija

ENERSYS SARL Rue Alexander Fleming ZI Est –CS 40962 F-62033 Arras Cedex-France-uz savu atbildību paziņo, ka izstrādājums,

izstrādājuma nosaukums: Wi-iQ,

daļas numurs: AA-xxxxxx,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk norādītajiem normatīvajiem Eiropas un starptautiskajiem standartiem.

Veselība un drošība (Direktīva 2014/53/ES)

- IEC/EN 61010-1:2010

Elektromagnētiskā savietojamība (Direktīva 2014/53/ES)

- ETSI EN 301 489-1, V2.1.1 : 2016; ETSI EN 301 489-17, V3.1.1: 2016; EN 62479 : 2010; EN 61000-6-2 : 2005;

Radio spektrs (Direktīva 2014/53/ES)

- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Datums : 2018.02.06, Arrasa

Vārds, uzvārds: Bruno Konevecis

Amats : Charger Quality Manager EMEA

Paraksts :



Nodot ražotājam!

Baterijas ar šo zīmi nepieciešams pārstrādāt (reciklēt).

Baterijas, kas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, obligāti jānodod bīstamu vielu atkritumos!

Baterijas un lādētājus jālieto atbilstoši attiecīgās valsts spēkā esošajiem standartiem, ikumiem un noteikumiem!

